


## 改善箇所説明図

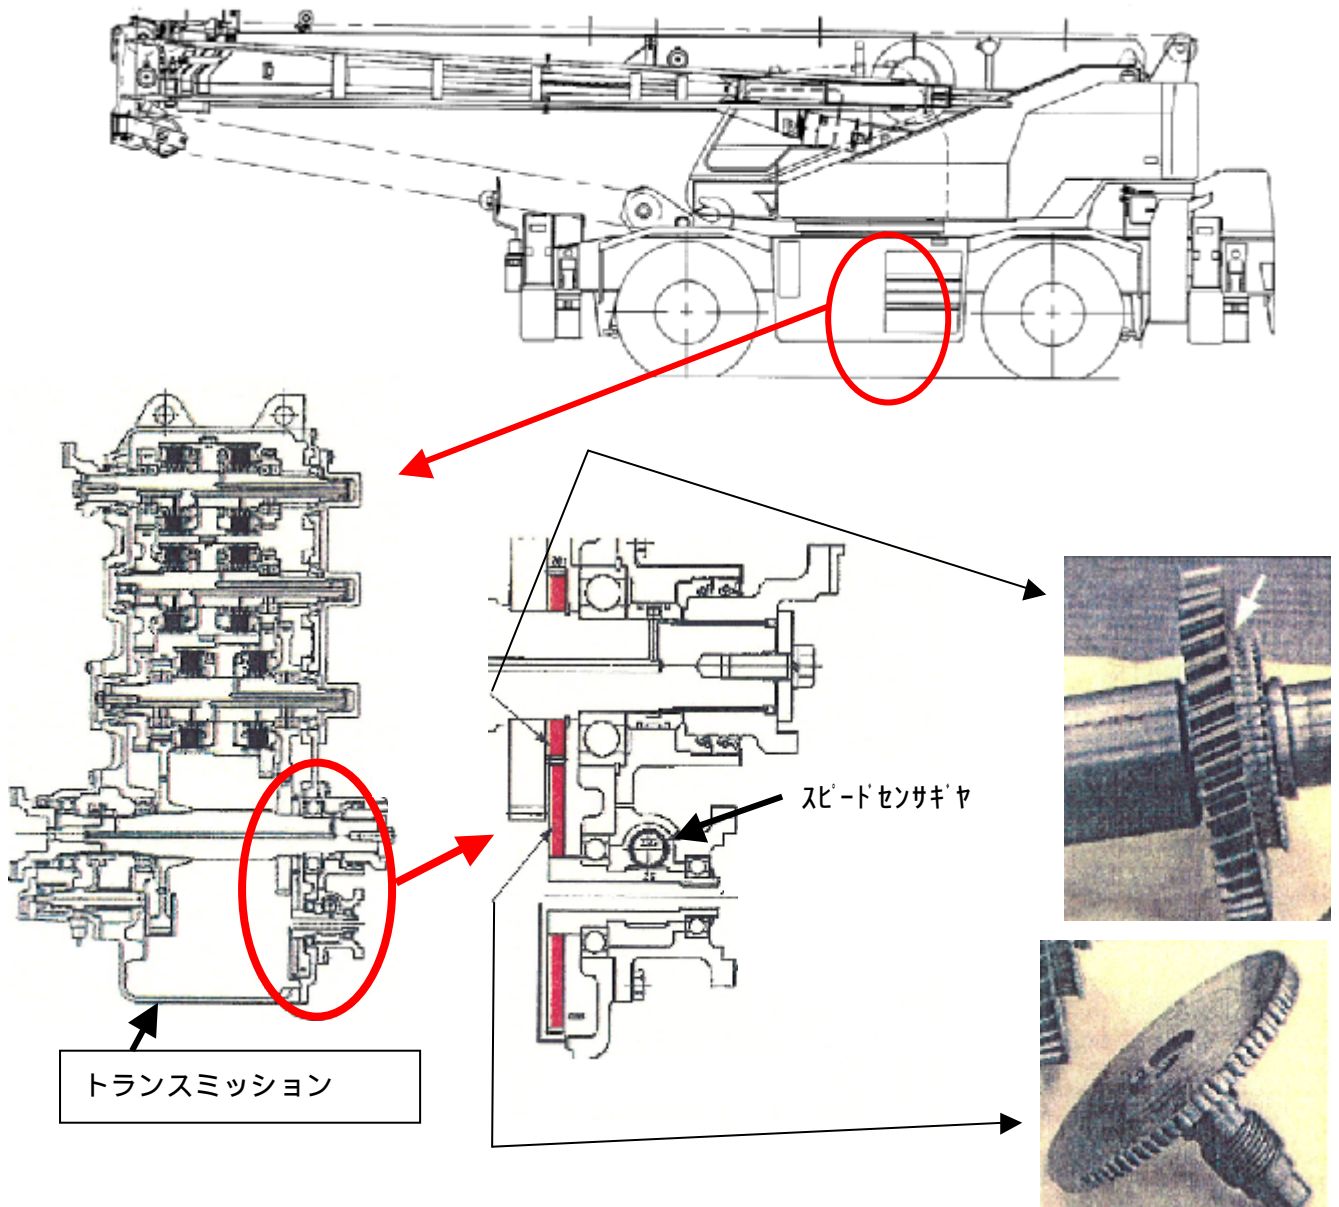

### 基準不適合発生箇所

トランスミッションの内部にある、スピードセンサ駆動ギヤにおいて、表面硬度の異なったギヤを誤って組合せたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、歯面が異常摩耗し、スピードセンサが駆動されず、速度計が作動しなくなるおそれがある。また、車両速度の検出ができなくなるため、シフト位置がDレンジでの自動変速ができなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、トランスミッションを良品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：トランスミッションハウジング底面に白色ペイントを塗布する。