
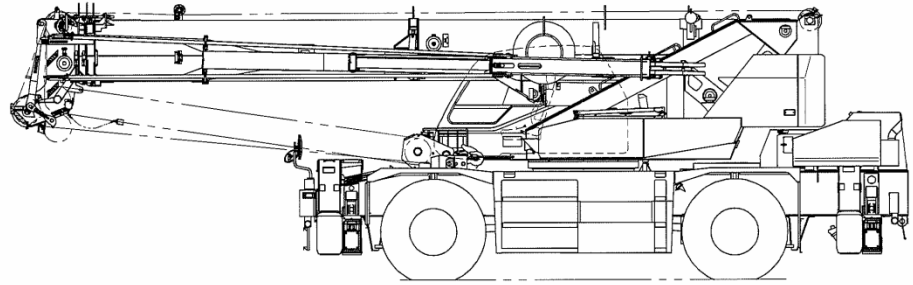


改善箇所説明図

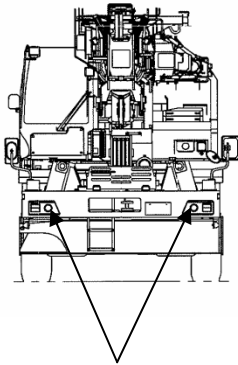

基準不適合箇所：前照灯(すれ違いビーム)


基準不適合箇所

ホイール・クレーンの前照灯において、車両生産時の前照灯(すれ違いビーム)照射方向の調整方法が不適切だったため、調整値が基準範囲から外れ保安基準に適合していないおそれがある。


改善の内容

全車両、前照灯(すれ違いビーム)照射方向を点検し、照射方向が不適切なものは保安基準に適合するように調整する。

改善前 エルボ点が正規調整範囲より外れ、カットオフラインが照明中心より上がっている場合がある。(赤線)

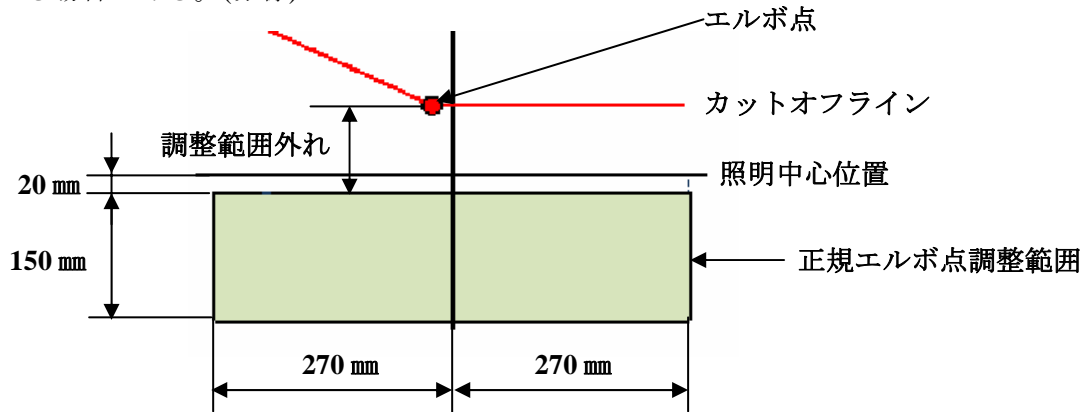

改善後 エルボ点が正規の調整範囲になるよう再度調整する。

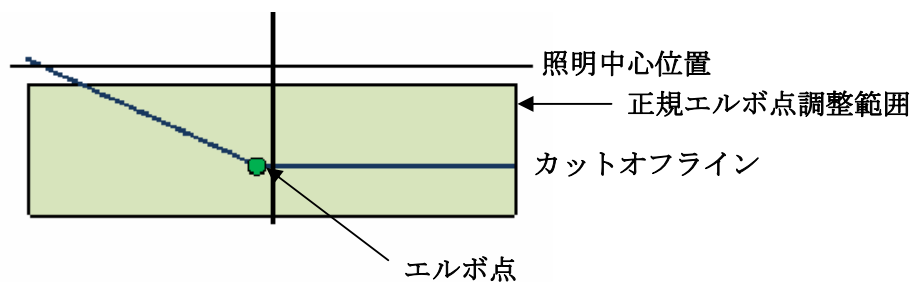

識別：特別な識別は行わない。