

タダノサービス情報 〈オールテレーンクレーン〉



TSV16-048

ジブ連結ピンの手動ロックレバー操作注意

ブーム先端又はブーム先端に取り付けたアタッチメントにジブ（フルオートラフティングジブ、ラフティングジブ）を取り付ける際、連結ピン拔出防止用の「手動ロックレバー（左右2カ所）」が確実にロック位置である事を目視で確認してください。

手動ロックレバーのロック位置が、中途半端な位置では赤色警告表示が点灯していますが、当該サポートの損傷や手動ロックレバー位置検出スイッチの故障があると赤色警告表示の無いままクレーンが作動し連結ピンが作業中に抜出す恐れがあります。

手動ロックレバー部の損傷或いは位置検出スイッチ取付ボルトの緩み、ガタ等の異常が発見された場合は、修理に併せて調整が必要となりますので必ずタダノ指定サービス工場で整備をお願い致します。

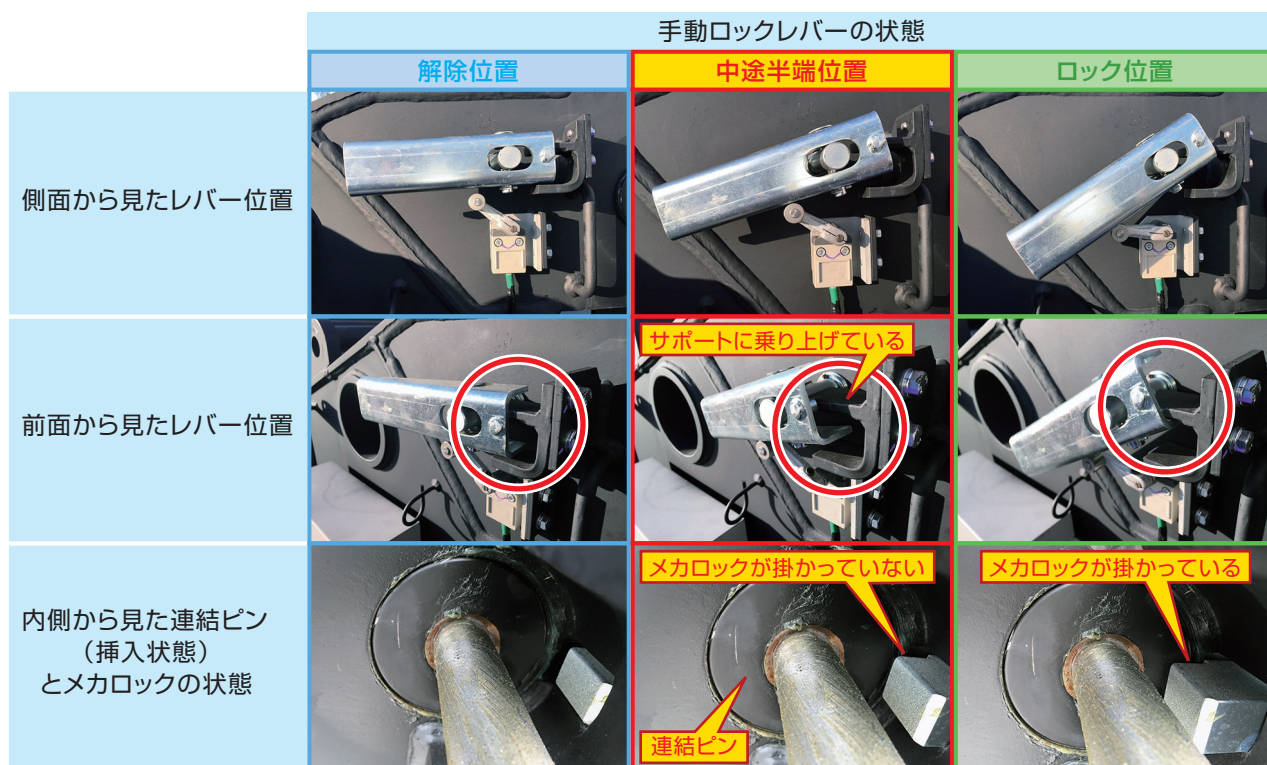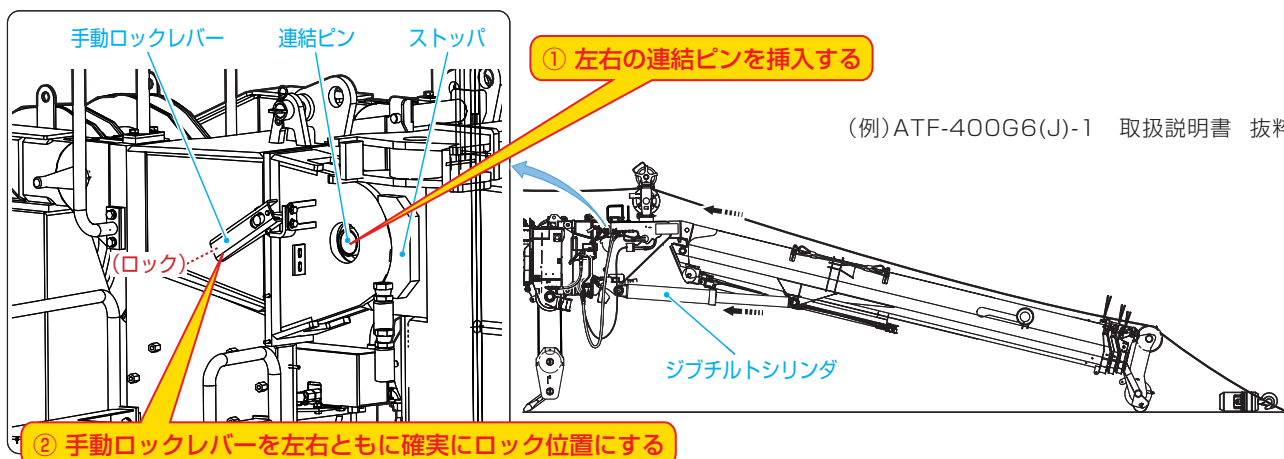

機種によりロック方法が異なりますので詳細はクレーンに付属の取扱説明書を参照願います。

メンテナンスのご用命はタダノ指定サービス工場へ



株式会社 タダノ CS企画部作成