


事故事例

X型アウトリガ損傷による転倒事故

ラフテレーンクレーン

事故発生状況

経年使用のクレーンにて荷物を吊り上げたところ、左前アウトリガ付け根のサポートが破断して、クレーン車が傾いた。

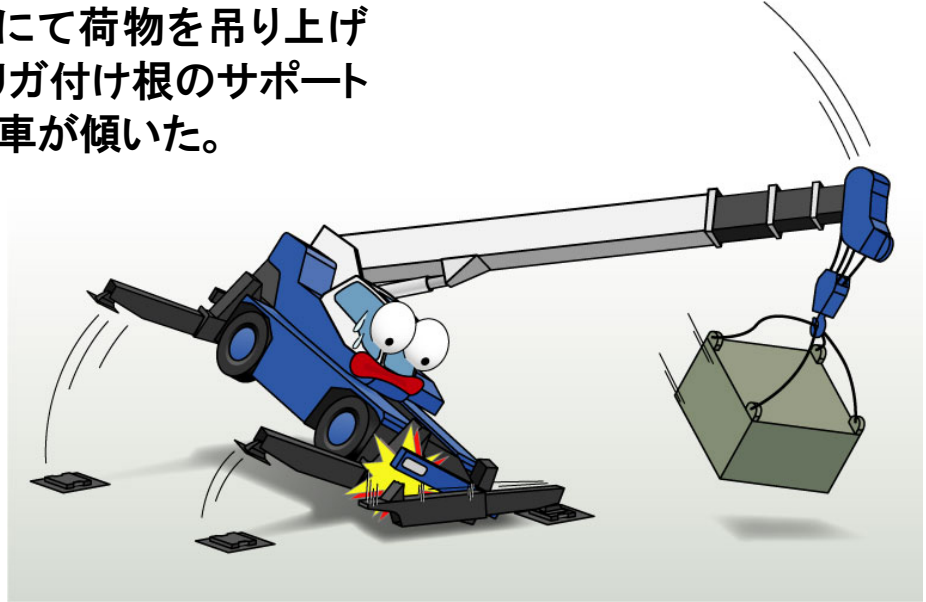


原因

高負荷作業の繰り返しにより、左前アウトリガ付け根のサポートに亀裂が発生し、その状態で使用を続けたため破断に至った。

対策

定期点検時に点検する

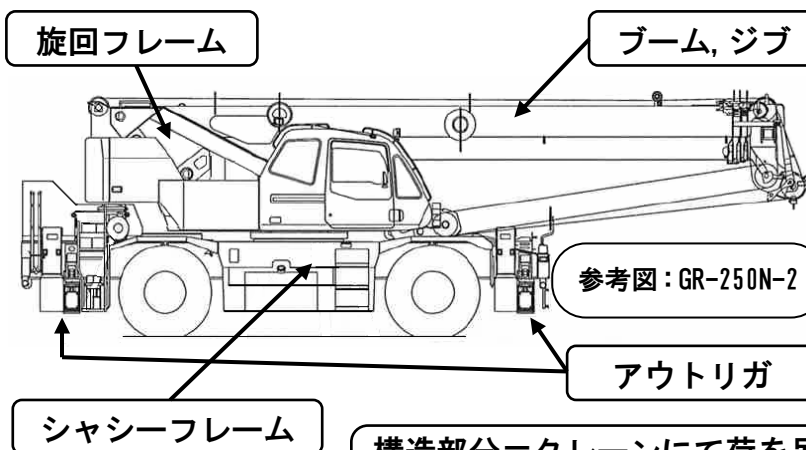

- ・構造部分に亀裂等が発生している状態で使用を続けると、重大な事故を引き起こすおそれがあります。
- ・定期点検(月例・年次)等で構造部分に損傷が無いか確認してください。

構造部分＝クレーンにて荷を吊り上げる際に、支持している部分。(ブーム, ジブ, 旋回フレーム, シャシーフレーム, アウトリガ等)

構造部分に損傷がある場合は、直ちにタダノ指定サービス工場での点検・修理を受けてください。