


# 事故事例

## アウトリガジャッキ張出中の指はさみ事故

カーゴ SL 仕様車・セルフローダ

### 事故発生状況

ジャッキ張出操作を行った際に、添えていた手(指がジャッキ脱落防止装置の穴部分に入っていた)をはさんだ。

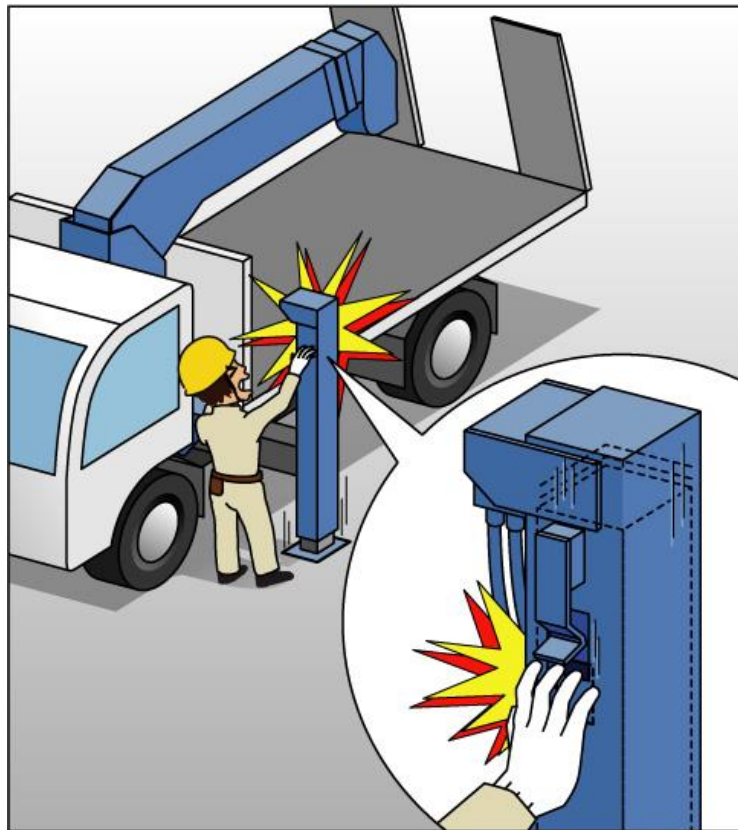

### 原因

- ・添えていた手が、ジャッキ穴部分(可動部)に入っていたことに気がつかなかった。
- ・左手でのアウトリガ張出操作に気をとられ、右手に注意が行き届かなかった。

### 対策

#### アウトリガ操作時の安全確認

- ・可動部分や可動部分に係る穴部に、手や足などがはさまれることがありますので、操作前に手や足の位置に十分注意してください。
- ・可動部分周辺に、人や物が無いことを確認して操作してください。

