


## 改善箇所説明図

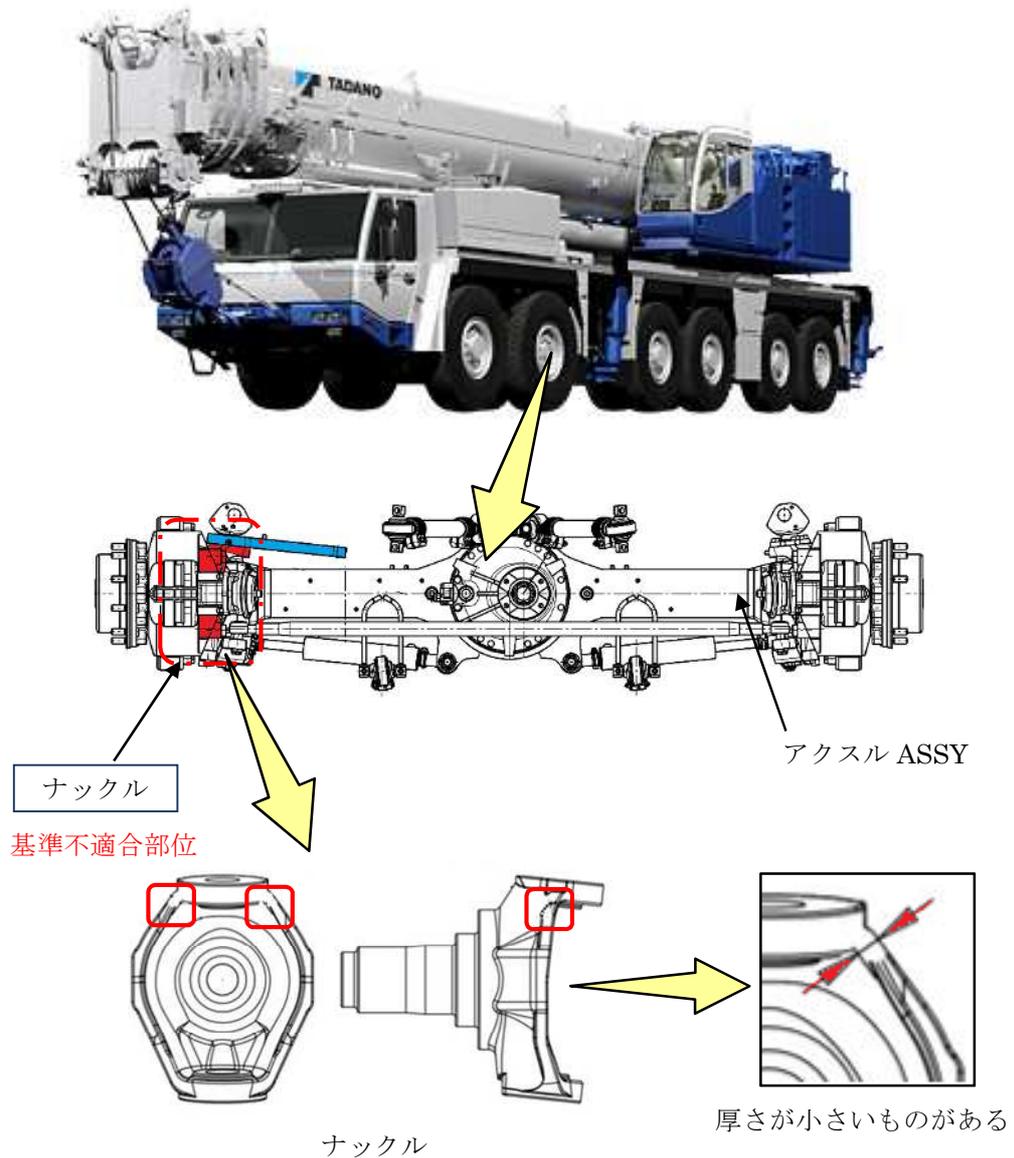

クレーン用台車のアクスルにおいて、設計図面指示が不適切なため、ナックルの厚さが不足しているものがある。そのため、長期間使用を続けると、ナックル上部に亀裂が発生し、最悪の場合、正常な操舵ができなくなるおそれがある。

### 改善内容

全車両、当該ナックルの厚さを点検し、厚さが不足しているものは良品に交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：アクスル銘板への白色マーキングにより識別する。