


タダノサービス情報 〈移動式クレーン〉

SV54-007

ロータリージョイント(ウインチクラッチ用)の定期点検について

ロータリージョイント(ウインチクラッチ用)が損傷するとクラッチ圧を保持できなくなり、クレーン作業中に吊り荷の落下事故につながる可能性があります。定期点検(始業前点検、月次点検、年次点検)を行い、2年毎にロータリージョイント(ウインチクラッチ用)の交換を実施して下さい。

《点検項目》 ※点検で異常が確認された場合は(2年以内でも)交換して下さい。

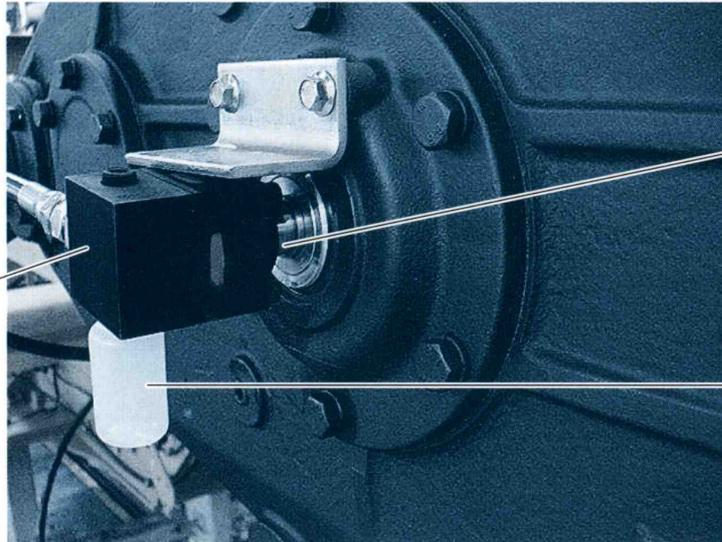


シャフトのガタが無いこと

異音の発生が無いこと

油漏れが無いこと
(取付ネジ部と回転部)
締付けトルクが十分なこと
49.0 N・m
(5kgf・m)

タンク内の作動油の量
(油量が多い場合は交換)

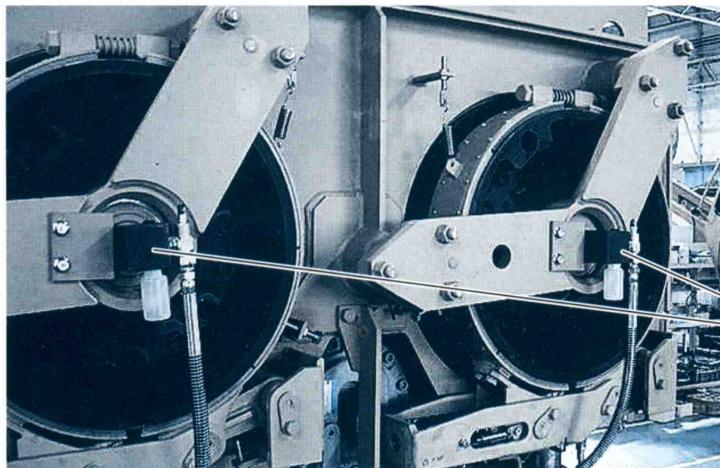

ロータリージョイント

対象型式

トラッククレーン及びラフテレーンクレーン
(一部型式を除く)

※ロータリージョイント(ウインチクラッチ用)の交換は
弊社指定サービス工場にて承っております。

ご用命は右記サービス工場へ



サービス部作成