
改善箇所説明図

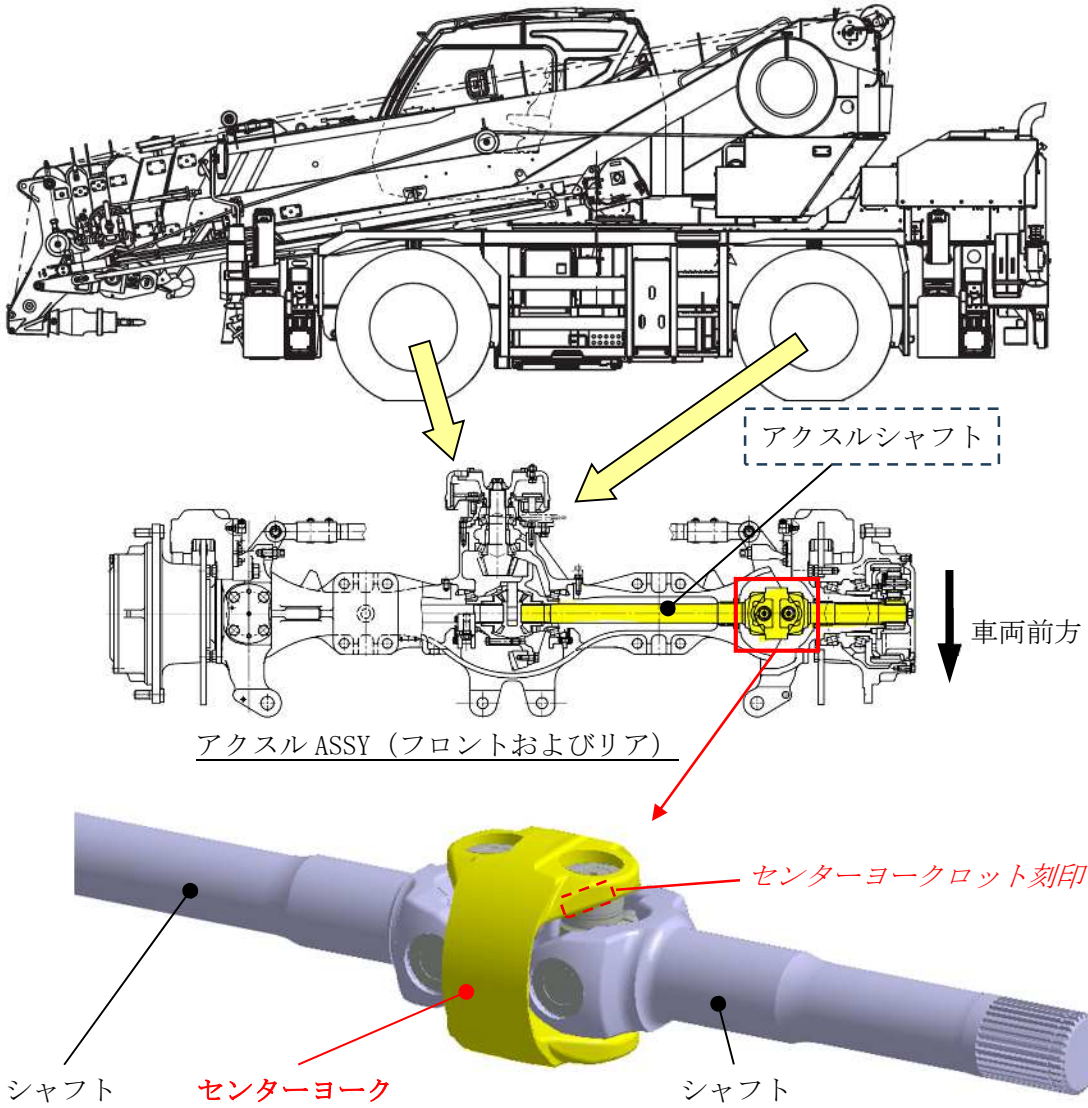

アクスル ASSY（フロントおよびリア）

基準不適合発生箇所


ホイール・クレーンのアクスルシャフトのセンターヨークにおいて、製造工程の管理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、センターヨークが破損して駆動力が伝達できず、走行不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、センターヨークのロット刻印を点検し、対象となるアクスルシャフトが装着されている場合は良品に交換する。

注釈：[ ] は、交換する可能性がある部品を示す。

識別：アクスル銘板に白ペイントを行う。

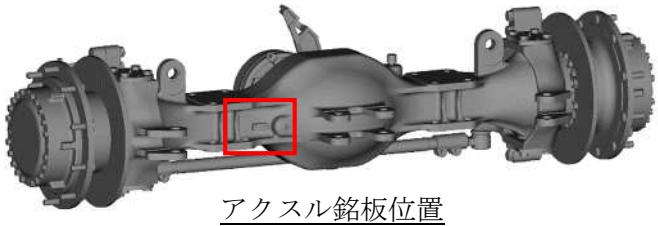

アクスル銘板位置